




Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement
Dezernat Planung und Bau Südhessen
Darmstadt

HESSEN

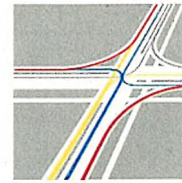

L3011 Ersatzneubau einer Stützwand am Mühlgraben bei Lorsbach

HID: 22593

Beginn: von Netzknoten 5916/075 – 5816/006
Bau-km: 2+277 – 2+681

Unterlage 9
Landespflegerische Maßnahmen


Unterlage 9.3
Eingriffs- Ausgleichsbilanz
nach KV Hessen (2005)

Nachrichtliche Unterlage Nr. 9.3
zur
Plangenehmigung

Az. VI 1-061-k-08#2.513

Hessisches Ministerium
für Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Wohnen

Abt. VI
Im Auftrag

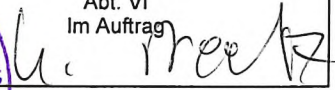
Ministerialrätin





14. Juli 2021

L3011 Ersatzneubau Stützwand am Mühlgraben bei Lorsbach
Umweltfachliche Unterlagen, Unterlage 09.3: Eingriffs - Ausgleichsbilanz nach KV Hessen (2005)

Blatt 1												
Ermittlung der Abgabe nach § 9 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) und der Kompensationsverordnung (KV)												
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Ersatzneubau der Stützmauer entlang des Mühlgrabens / Lorsbach												
Sp.	Nutzungstyp nach Anlage 3 KV		WP/ qm	Fläche je Nutzungstyp in qm				Biotopwert				Differenz
	Typ-Nr.	Bezeichnung		vorher		nachher		vorher		nachher		
	1	2	3	4	5	6	7	Sp. 3 x Sp. 4		Sp. 3 x Sp. 6		Sp. 8 - 10
	8	9	10	11	12							
1. Bestand vor Eingriff												
	01.133	Erlen-Eschen-Bachrinnenwald	59	100		0		5884		0		5884
	04.110	Einzelbaum einheimisch, standortgerecht,	31	516		0		15982		0		15982
	04.210	Baumgruppe / Baumreihe einheimisch, standortgerecht,	33	283		0		9339		0		9339
	06.310	Extensiv genutzte Weiden	44	1324				58263				58263
	09.160	Straßenränder mit Entwässerungsmulde, Mittelstreifen, intensiv gepflegt	13	720				9357				9357
	10.510	Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Ort beton, Asphalt) etc.	3	3941		0		11823		0		11823
	11.221	Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, arten- und strukturarme Hausgärten	14	570		0		7980		0		7980
2. Zustand nach Rückbau / Ausgleich / Ersatz												
	01.137	Neuanlage von Auwald/ Bruchwald/ Ufergehölzen	36	0		100		0		3591		-3591
	06.930	Wiederherstellung Pferdeweide Einsatz Regiosaatgut	21	0		714		0		14987		-14987
	09.160	Straßenränder (mit Entwässerungsmulde, Mittelstreifen) intensiv gepflegt, artenarm	13	0		2247		0		29208		-29208
	10.510	Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Ort beton, Asphalt) etc.	3	0		3877		0		11631		-11631
		Flächenkorrektur Einzelbäume*		- 516								
		Summe		6938		6938		118.628		59.417		59.211

Das ermittelte Ökopunktedefizit der Eingriffs- Ausgleichsbilanz von 59.221 Biotopwertpunkten wird durch den Ankauf von Ökopunkten kompensiert.